



A.D. METALNA INDUSTRIJA VRANJE  
Radnička br: 1

Štednjak na čvrsta goriva

**REGULAR-46**



**Uputstvo za instalaciju i korišćenje štednjaka**

SRP\_v.1.0

# UPUTSTVO ZA MONTIRANJE, PRIMENU I RUKOVANJE ŠTEDNJAKOM

Ovo uputstvo za montiranje, primenu i rukovanje važi samo za štednjak tipa:

## REGULAR-46

### Pre prvog korišćenja:

\* Da biste obezbedili nesmetano funkcionisanje štednjaka, molimo Vas da pre prvog korišćenja pažljivo pročitate Uputstvo i da se tačno pridržavate navedenih preporuka.

\* Koristite isključivo preporučene vrste goriva - i to ceganice drveta i brikete mrkog uglja. Po pitanju dozvoljenih vrsta goriva obratite pažnju na 1. Saveznu uredbu o zaštiti od emisije.

\* Potreban potisni pritisak u dimnjaku pri normalnom radnom opterećenju iznosi 12 Pa. Pri potisnom pritisku od preko 15 Pa, u cev promaje treba ugraditi klapnu za prigušivanje.

\* U prostoriji, u kojoj se vrši instalacija štednjaka, mora se obezbediti dovoljan dotok svežeg vazduha. Ako prozori i vrata u prostoriji imaju dobro zaptivanje ili su u prostoriji ugrađeni aparati koji troše vazduh (poput aspiratora pare, mašine za sušenje veša i drugih), potrebno je da se vazduh povremeno dovodi iz spoljašnosti (otvaranjem vrata i prozora). U svakom slučaju, pre montiranja štednjaka konsultujte se sa nadležnim dimnjačarem.

\* U pepeljaru se ne smeju odlagati zapaljivi materijali. Visina sloja pepela ne sme biti iznad visine bočnih zidova.

Vrata ložišta i pepeljare moraju stalno biti zatvorena (osim pri potpaljivanju, dopunjavanju goriva i uklanjanju pepela), kako bi se sprečilo izlaženje vrelog gasa.

Nije dozvoljeno vršiti izmene na štednjaku, osim uz korišćenje originalnih delova opreme koji su u našoj ponudi i koje smo atestirali ili ako radove izvodi predstavnik korisničkog servisa proizvođača.

Ukoliko dođe do požara unutar dimnjaka, vrata štednjaka držite zatvorena i zatvorite regulatore za vazduh. Nikada ne gasite požar unutar dimnjaka pomoću vode. Usled naglog nastajanja vodene pare može doći do eksplozije u dimnjaku.

U hitnim slučajevima pozovite vatrogasnu službu!

Ukoliko dođe do nepravilnosti u radu, zatvorite sve regulatore vazduha i ne dodajte više goriva, sve dok ne uklonite uzrok smetnji.

Pri izgradnji objekta i dimnjaka na njemu važi pravilo da se moraju poštovati građevinski i protivpožarni propisi, kao i svi potrebni lokalni, nacionalni i evropski propisi i norme.



Slika br. 1

1. Poklopac štednjaka
2. Ram plotne
3. Šiber sekundarnog vazduha
4. Vrata ložišta
5. Vrata pepeljare
6. Šiber primarnog vazduha
7. Vrata rerne
8. Fijoka za gorivo
9. Poluga regulatora promaje

## TEHNIČKI PODACI

	Jedinica	REGULAR-46
Nominalna toplotna snaga	(kw)	5
Temperatura dimnog gasa (cepano drvo/ briketi mrkog uglja)	(°C)	195/175
Strujanje dimnog gasa (cepano drvo/ briketi mrkog uglja)	(g/s)	8,8/8,4
Potrebni potisni pritisak(cepano drvo/ briketi mrkog uglja)	(Pa)	12/13
Dimenzije štednjaka(širina x dubina x visina)	(mm)	915 x 565 x 850
Dimenzije pećnice(širina x dubina x visina)	(mm)	460 x 485 x 185
Prečnik dimovodnog nastavka	(mm)	120
Visina od poda do ose dimovodnog nastavka	(mm)	bočno 700
Masa	(kg)	87

# Sadržaj

1.	MONTIRANJE ŠTEDNJAKA .....	1
2.	REGULACIJA VAZDUHA .....	1
2.1	PRIMARNI VAZDUH .....	1
2.2	PRIMENA RUČICE NA VRATIMA LOŽIŠTA .....	2
2.3	SEKUNDARNI VAZDUH .....	2
2.4	POLUGA REGULATORA PROMAJE.....	2
2.5	Fioka za gorivo .....	2
3.	AKTIVIRANJE ŠTEDNJAKA .....	3
3.1	AKTIVIRANJE I RAD ŠTEDNJAKA .....	3
3.2	KUVANJE .....	3
3.2.1	KUVANJE U LETNJEM PERIODU.....	3
3.2.3	KUVANJE U ZIMSKOM PERIODU .....	3
3.3	PEČENJE I PRŽENJE .....	3
4.	ODSTRANJIVANJE PEPELA .....	4
4.1	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE ŠTEDNJAKA .....	4
4.2	ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GREJNE PLOČE .....	4
5.	OPŠTI SAVETI .....	4

# 1. MONTIRANJE ŠTEDNJAKA

Prilikom montiranja štednjaka obavezno je poštovanje važećih građevinskih propisa i propisa o zaštiti od požara.

Priključivanje štednjaka na dimnjak vrši se bočno i odozgo, pri čemu se možete odlučiti za levu ili desnu stranu. Mesto postavljanja štednjaka mora biti vodoravno.

Ukoliko je pod od zapaljivog materijala (drvo, plastika, tepih ...), obavezno postavite zaštitnu podlogu od čelika, bakra ili drugog materijala otpornog na vatru. Dimenzije zaštitne podloge moraju sa bočne strane biti šire od štednjaka za najmanje 30 cm, a sa frontalne strane za najmanje 50 cm.

Udaljenost od drvenih ili plastičnih delova nameštaja sa obe strane ložišta mora iznositi najmanje 20 cm. Delovi za ugradnju sačinjeni od zapaljivih materijala moraju sa bočne strane otvora ložišta štednjaka biti na rastojanju od najmanje 80 cm.

Zidovi, u svojoj punoj visini i širini od najmanje 50 cm sa obe strane, kao i ispred ložišta, moraju takođe biti otporni na vatru. Bezbedonosno rastojanje od predmeta koji se moraju zaštititi (npr. zapaljivi zidovi, zidovi sa zapaljivim komponentama, kuhinjskih elemenata, noseći zidovi od armiranog betona) iznose najmanje 20 cm ili 40 cm na strani ložišta.

Okolo štednjaka neophodno je obezbediti dovoljno rastojanje od zapaljivih predmeta (obloženih drvetom, nameštaja, zavesa i sl.).

Ukoliko je u upotrebi čelična ploča štednjaka, iznad štednjaka nije dozvoljeno nadograđivanje dodatnih elemenata.

Pri ugradnji vezivnih elemenata moraju se održavati minimalni razmaci u odnosu na zapaljive materijale. Rastojanje od zida mora biti 20 cm, a od tavanice 40 cm. Pre nego što se štednjak poveže sa dimnjakom, obavezno se konsultujte sa nadležnim lokalnim dimnjačarem. Povezivanje štednjaka sa dimnjakom vrši se pomoću odgovarajućih dimovodnih nastavka prema standardima SRPS.M.R4.031(DIN 1298 ili DIN EN 1856-2). Mora se obratiti pažnja da dimovodni nastavak ne bude uži od prečnika dimovodnog kanala štednjaka i da je zaptiven na odgovarajući način. Generalno, mora se uzeti u obzir standard DIN 18160.

Kako biste postigli željenu efikasnost štednjaka, neophodna je njegova ispravna instalacija, a pre svega besprekorna funkcija dimnjaka.

Pre nego što počnete da koristite štednjak, ispitajte postojeći pritisak u dimnjaku.

Intenzitet promaje u dimnjaku možete proveriti na jednostavan način, tako što pored otvora dimnjaka postavite sveću. Promaja je zadovoljavajuća, ukoliko se plamen sveće povije ka dimnjaku. Slabo povijanje plamena ukazuje na slab intenzitet promaje.

Pri ugradnji dvaju štednjaka na jednom spratu i na jednom dimnjaku, rastojanje između priključaka mora biti najmanje 50 cm.

## 2. REGULACIJA VAZDUHA



Slika br.2

### 2.1. PRIMARNI VAZDUH

Primarni vazduh omogućava sagorevanje goriva. Ovaj vazduh se podešava pomoću ručice šibera za primarni vazduh na vratima pepeljare (slika br. 1, poz. 6).

Prilikom potpale šiber za primarni vazduh (slika br. 2, poz. 9) mora biti potpuno otvoren.

Primerdaba: Da bi se izbeglo pregrevanje štednjaka, količina goriva pri pravilno podešenom vazduhu za sagorevanje ne sme biti veća od 1,5 kg/h (cepano drvo) odnosno 1,4 kg/h (briketi mrkog uglja).

## 2.2. PRIMENA RUČICE NA VRATIMA LOŽIŠTA




Slika br.3

Ukoliko dođe do pregrevanja ručice na vratima ložišta, otvaranje i zatvaranje tih vrata vrši se uz pomoć specijalnog ključa, koji je deo posebnog pribora (slika br. 3).


## 2.3. SEKUNDARNI VAZDUH

Podešavanje sekundarnog vazduha prikazano se na slici br. 1, poz. 3. Sekundarni vazduh se podešava pomoću ručice šibera na vratima ložišta (slika br. 4, poz. 11).

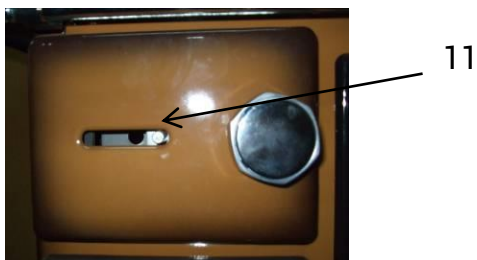

Slika br.4

## 2.4. POLUGA REGULATORA PROMAJE

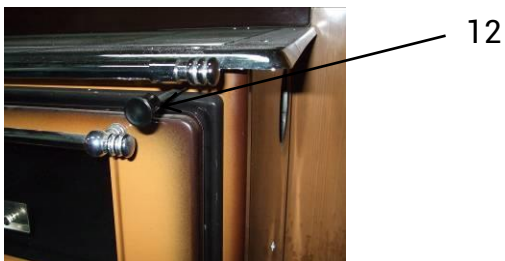

Slika br. 5

Pokretanje regulatora promaje vrši se aktiviranjem ručice šibera (slika br.5, poz.12) iznad vrata pećnice. Izvlačenjem ručice šibera vrši se otvaranje regulatora promaje. Uvlačenjem šibera vrši se njegovo zatvaranje. Ovaj šiber služi za skraćivanje puteva dimnih gasova pri potpaljivanju vatre.

Regulator promaje otvarajte samo pri potpaljivanju goriva, dok je štednjak hladan.

Ukoliko regulator promaje ostane otvoren i nakon potpale, može doći do pregrevanja štednjaka i usled toga do oštećivanja njegovih delova i do slabijeg pečenja u rerni.

Osim toga, otvoren regulator promaje ima za posledicu veću potrošnju goriva.

## 2.5. Fioka za gorivo

U donjem delu štednjaka nalazi se prostor za gorivo (slika br.1, poz.8), koji se može lagano pokretati pomoću vođica.

**Pažnja!** U ovom prostoru nije dozvoljeno odlaganje lako zapaljivih materijala poput papira i sličnog. Obratite pažnju do koje visine je ispunjen ovaj prostor.

### 3. AKTIVIRANJE ŠTEDNJAKA

Pre prvog loženja, potrebno je sve emajlirane površine obrisati mekom tkaninom kako bi se sprečilo stvaranje mrlja na njima.

Nakon što proučite uputstvo za rukovanje, možete aktivirati štednjak. Prilikom prve potpale otvorite prozore, jer kratko na samom početku sagorevanja zaštitno sredstvo protiv korozije razvija neprijatan dim i miris, što predstavlja normalnu pojavu. Ova pojava prestaje nakon kratkog vremena.

Vodite računa o tome da se pojedini ugrađeni delovi (dimovodna cev, vrata ložišta) pregrevaju i da se tako javlja opasnost od zapaljivanja. Sve površine na štednjaku mogu postati vrele tokom njegovog rada. Javlja se opasnost od zapaljivanja. S obzirom da se svi delovi za opsluživanje zagrevaju (ručice na vratima), koristite specijalni ključ koji je isporučen zajedno sa štednjakom.

Mlađu decu zadržite na dovoljnoj udaljenosti od štednjaka.

Prilikom prvog potpaljivanja zapalite najpre tri puta manji plamen da bi se izbeglo pucanje šamota.

#### 3.1. AKTIVIRANJE I RAD ŠTEDNJAKA

- \* Povucite ručicu poluge regulatora promaje radi potpaljivanja,
- \* u potpunosti otvorite ručicu šibera za primarni vazduh (slika br. 1, poz.6),
- \* otvorite vrata ložišta,
- \* staviti iverje, piljevinu ili papir,
- \* iznad toga stavite 2-3 manja komada drveta,
- \* izvršite potpaljivanje,
- \* zatvorite vrata ložišta,
- \* ostavite da se drvo rasplamsa,
- \* maksimalno otvorite ručicu šibera za sekundarni vazduh,
- \* posle uspešne potpale i dobro zagrejanog štednjaka ugurajte ručicu regulatora promaje.

Nakon što se oformi osnovni užareni sloj, dodajte gorivo.

Pri dodavanju goriva, polako otvorite vrata ložišta kako bi se dim kretao u pravom smeru i ne bi dospao u prostoriju.

Nominalna toplotna snaga postiže se pri sledećem dodavanju količine goriva i podešavanjem dotoka vazduha u skladu sa podacima u tabeli.

Gorivo	Količina	Vreme sagorevanja	Primarni vazduh	Šiber na vratima za sekundarni vazduh
Cepano drvo	1,5 kg	1,0 h	8 mm otvoreno	20 mm otvoreno
Briket mrkog uglja	2,7 kg	2,0 h	8 mm otvoreno	10 mm otvoreno

Vodite računa o tome da nikada ne dodajete veću količinu drveta nego što je potrebno. Količina goriva ne sme biti veća od gore navedene, jer inače može doći do pregrevanja štednjaka.

Preporučuje se upotreba prirodno sušenog drveta.

Sagorevanje lakiranog, premazanog, furniranog i impregniranog drveta, kao i drveta sa lepilom je zabranjeno. U tom slučaju prestaje da važi garancija proizvođača. Sagovevanje otpada je veoma štetno po životnu sredinu i zakonom je zabranjeno. Ogrevno drvo mora biti suvo (ostaci vlage max. 20%) To se postiže dvogodišnjim skladištenjem drveta u suvom prostoru sa dobrom ventilacijom. Vlažno drvo ima nižu toplotnu moć i uzrokuje stvaranje naslaga u gasnim kanalima dimnjaka.

Pri nepovoljnim okolnostima vazdušnog strujanja dimni gasovi se ne mogu u potpunosti odstraniti. U tom slučaju rad štednjaka nije dozvoljen iz sigurnosnih razloga.

#### 3.2. KUVANJE

##### 3.2.1. KUVANJE U LETNjem PERIODU

Tokom toplijih dana štednjak se većinom koristi za kuvanje.

Maksimalno otovrite regulator promaje. Preporučuje se korišćenje posuda sa debelim dnom i odgovarajućim poklopcima.

##### 3.2.2. KUVANJE U ZIMSKOM PERIODU

Tokom hladnih dana štednjak se većinom koristi za zagrevanje prostorija, kao i za kuvanje. Za brže kuvanje treba koristiti suvo drvo. Regulator promaje mora biti zatvoren, a šiber za primarni vazduh u potpunosti otvoren.

#### 3.3. PEČENJE I PRŽENJE

Za pečenje kolača i mesa potrebno je ravnomerno raspoređivanje toplote. Da bi se postigla ta ravnomernost i dovoljna temperatura, regulator promaje mora biti zatvoren. U zavisnosti od vrste pečenja, rerna mora biti prethodno zagrejana. Kada se u rerni dostigne željena temperatura, materijal za pečenje možete staviti u rerni. Ne dozvolite da nastane previše žara. Nprestano dodajte gorivo u manjim količinama.

Deblji kolači se peku na umerenoj temperaturi rerne. Tanji kolači i peciva peku se na nešto višim temperaturama. Za pripremanje mesa potrebna je viša temperatura nego kod pečenja kolača. Vreme pripremanja (zagrevanja) traje duže i neizostavno je potrebno. Pečenje se odvija na kružnoj tepsiji i to na dnu rerne. Tokom pečenja ravnomerno okrećite tepsiju. Tepsija se ne isporučuje zajedno sa šporetom.

## 4. ODSTRANJIVANJE PEPELA

Odstranjivanje pepela vrši se uz pomoć isporučenog pribora uklanjanjem šibera rerne. Pepeljaru redovno praznite pre svake potpale. Rešetke treba čistiti 1-2 puta nedeljno. Kada dođe do začepljenja otvora za vazduh na rešetci usled nagomilavanja pepela ili drugih sagorelih materijala, rešetku treba skinuti i pažljivo očistiti.

### 4.1. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE ŠTEDNJAKA

Uredno čišćenje štednjaka je od odlučujuće važnosti za njegovo dobro i pouzdano funkcionisanje. Održavanje emajliranih površina štednjaka se preporučuje samo dok je štednjak hladan. Štednjak čistite čistom vodom i mekom krpom, a u posebnim slučajevima i sapunicom. Intervali čišćenja zavise većinom od vrste goriva i vremena i načina korišćenja štednjaka.

Nepotrebno stvaranje prašine tokom čišćenja možete izbeći, tako što ćete se pridržavati sledećeg redosleda:

- \* skidanje grejne ploče i pažljivo čišćenje te ploče napolju,
- \* uklanjanje čađi i naslaga sa gornje strane rerne i delova preko kojih struje vreli gasovi,
- \* vraćanje grejne ploče,
- \* izvlačenje šibera za čišćenje rerne (slika 6, poz. 13).
- \* odstranjivanje čađi i pepela iz donjeg dela štednjaka,
- \* uvlačenje šibera za čišćenje rerne



Slika 6

### 4.2. ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE GREJNE PLOČE

Za čišćenje grejne ploče koristi se isključivo šmirgla ili sredstvo za ribanje. Nakon čišćenja ploču obrišite vlažnom, pa zatim suvom krpom. Vodite računa da rastezljivi žlebovi ploče uvek ostanu slobodni kako bi bilo moguće širenje ploče usled dejstva toplote. Zapečeni ostaci hrane i pepela u žlebovima mogu da izazovu deformaciju grejne ploče. Nikada ne ostavljajte posude da stoje na hladnoj grejnoj ploči. Na taj način se na ivicama javlja korozija, koju je kasnije teško ukloniti.

#### UPUTSTVA

Štednjak, dimovidne cevi i dimnjak moraju se redovno čistiti. Sve pomenute delove treba da redovno proverava stručno lice.

## 5. OPŠTI SAVETI

Ako su sva uputstva za instalaciju i korišćenje ispunjena, ovaj štednjak predstavlja pouzdan kuhinjski uređaj. Sve eventualne probleme sa Vašim štednjakom može rešiti naš korisnički servis. Obratite se našem korisničkom servisu povodom svih problema ili grešaka u funkcionisanju. Ovaj servis pružiće Vam pomoć i pri naručivanju rezervnih delova.